



Opel Insignia

Fecha de fabricación: 2009 – 2011

Código motor: A18XER

Nº chasis: 91000001 – B1198549

El testigo luminoso de control del motor se enciende durante la fase de empuje del motor

Código de avería: P0300

cuyo significado es: detectado fallo en el encendido de uno/varios cilindro/s.

Código de avería: U0100

cuyo significado es: no hay comunicación con el datenbus de la unidad de control A del motor

Además, la unidad de control ha registrado el siguiente mensaje en el protocolo de averías:

Los códigos de avería se registraron al colocar la válvula de mariposa al 0% y con una temperatura del catalizador por encima de los 900°C.

Si se unen ambos códigos de avería con los valores del protocolo de fallos, se llega a la conclusión de que puede deberse al software de la unidad de control.

Siguiendo instrucciones del fabricante, este problema puede solucionarse con una reprogramación de la unidad de control del motor y con un software modificado y mejorado.

La actualización del software puede llevarse a cabo en un concesionario o taller autorizado.