



## **Opel Meriva todos los modelos fabricados en 2003- 2004**

### **La luz de advertencia se enciende, se almacena el código de avería C0040**

Si en estos vehículos se observa que la luz de advertencia del ABS se enciende y que el código de avería C0040 se almacena en la unidad de control del ABS, la causa puede radicar en la oxidación entre el conector de la unidad de control y la unidad de control. Este fallo se debe a la penetración de humedad. A través de dos perforaciones del guardabarros izquierdo, el agua penetra hacia el punto de masa que se encuentra debajo. Después de pasar por el cable de masa, la humedad penetra hasta el conector en la unidad de control del ABS. En caso de reclamación, deberán taparse con una lámina adhesiva ambas perforaciones del guardabarros. En función del grado de suciedad, el conector de la unidad de control y la unidad de control pueden limpiarse. En casos extremos, deberán sustituirse el mazo de cables y la unidad de control.

Boletín informativo