



Opel Omega-B

Iluminación de la luz del ABS, código de avería 33 en la unidad de control del ABS

Si en estos vehículos se observa que la lámpara testigo del ABS se enciende y que el código de avería 33 se almacena en la unidad de control, la causa puede radicar en una conexión a masa defectuosa. Este fallo afecta a la conexión a masa de la unidad de control. Esta conexión a masa se realizará con los tornillos de fijación de la unidad de mando del grupo hidráulico.

Para corregir este fallo deberán extraerse los tornillos de fijación y la rosca y los tornillos deberán limpiarse.

Por último, deberá borrarse la memoria de averías y deberá comprobarse que el sistema funciona bien.

Boletín informativo