



Opel Omega B Todos los modelos

Se enciende el testigo luminoso del ABS.

Si en estos vehículos se detecta que se enciende el testigo luminoso del ABS y en la memoria de averías están almacenados los códigos de avería 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78, la causa puede ser una interrupción del cable o el deterioro del conector de la unidad de control. En caso de una posible interrupción del cable, se ven afectados los pines 45 y 46 del conector X. Éste se encuentra en la parte delantera izquierda de la zona de los pies. En caso de reclamación, debería comprobarse y repararse el conector X y también el de la unidad de control. Tras la reparación, debe borrarse la memoria de averías.