



Opel Vectra C, Signum Años de fabricación 2003 a 2005 Código de motor Y30D

El motor pasa al funcionamiento de emergencia

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un orificio de ventilación obstruido. Además, puede estar almacenado también el código de avería P0105 (sensor de presión de aspiración/avería del sensor de presión atmosférica, circuito eléctrico). Este orificio de ventilación es una parte de la tapa de ventilación que se encuentra en la unidad de control del motor.

A causa de la obstrucción, las mediciones del sensor de presión atmosférica, que se encuentra en la unidad de control, son incorrectas y el motor pasa a un funcionamiento de emergencia. En este caso es preciso sustituir la tapa de ventilación gris. Antes de montar la tapa nueva, debe limpiarse la zona alrededor de la tapa para que no entre suciedad en la unidad de control.