



Opel Vectra-B con motor 1,8 l y 2,0 l (X18XE, X20XEV)

Problemas de arranque del motor, marcha defectuosa, códigos de avería almacenados.

Si en estos vehículos se detecta que el motor tiene problemas para arrancar o una marcha defectuosa y que se han almacenado códigos de avería, la causa puede ser la siguiente: debido a los contragolpes del motor (tiempos de conmutación incorrectos, contragolpe de encendido) durante el proceso de arranque, se almacenan los códigos de avería P0345 y P0340.

Para eliminar estos “contragolpes”, deberán controlarse los siguientes componentes y, en caso necesario, corregirlos y/o sustituirlos.

1. Comprobación de los tiempos de conmutación y de la tensión de las correas dentadas.
2. Comprobación de la distancia entre el sensor del cigüeñal y la rueda del transmisor, como máximo 1,5 mm.
3. Comprobación del cable y del conector entre el sensor del cigüeñal y la unidad de control.

Por último, deberá borrarse la memoria de averías.