




Opel Vectra B Año de fabricación 1999-2002

La luz de control del airbag se enciende.

Si en estos vehículos se observa que la luz de control del airbag se enciende, la causa puede radicar en un fallo del sensor del airbag lateral. Este fallo puede haberse originado al colocar un teléfono móvil en el compartimiento de la puerta. Para corregir este fallo, deberá leerse la memoria de averías para localizar la puerta afectada. En la cara interior del revestimiento de la puerta deberá colocarse un aislamiento.

Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el revestimiento de la puerta.
- Colocar el aislamiento en tres tiras (de aprox. 2 mm cada una y sobrepuestas) en el punto marcado (véase imagen).
- Volver a montar el revestimiento de la puerta.
- Borrar la memoria de averías y asegurarse de que la luz de control del airbag se ha apagado.

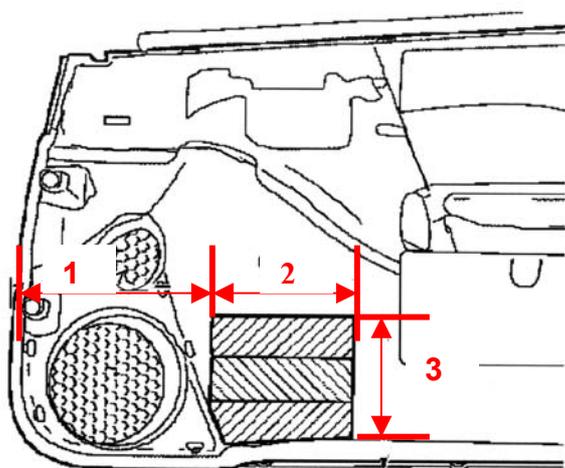

1 = 240 mm
2 = 150 mm
3 = 170 mm

Vista interior del revestimiento de la puerta