



Opel Zafira B

Todos los modelos con turbocompresor

Pérdida de potencia del motor.

Código de avería P1106

Se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Sensor de atmósfera/ Sensor de altura

Si en estos vehículos se detecta que el motor da tirones, pierde potencia y se registra el código de avería P1106, puede deberse a un fallo en el sensor de atmósfera, o a que no esté montado correctamente.

- Comprobar el nº de artículo del fabricante del sensor de atmósfera. Si el nº que aparece es 261002137, el sensor debe cambiarse.

En este caso puede utilizarse el sensor Hella con nº de artículo Hella: 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	



Indicaciones técnicas relativas al sensor de atmósfera/ sensor de altura:
Para evitar que la mezcla sea excesivamente rica, se reduce
el tiempo de inyección al aumentar la tensión del sensor.