



Peugeot 206 1,6 HDI Fabricados entre 2005-2007 Código motor DV6TED4 (9HZ)

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Si el cliente detecta el fallo arriba mencionado puede deberse a un mal contacto del enchufe del medidor de la masa de aire. Además, también podría observarse que el motor pasa al modo de emergencia y que no tiene ninguna potencia. Es posible que se registren diversos códigos de avería relacionados con el medidor de la masa de aire. En este caso deberá sustituirse el mazo de cables con su enchufe y deberá montarse un kit de reparación con nº de Primer Equipo 6569Q9. **¡Atención!** Los cables del kit de reparación no tiene los mismos colores que los cables que venían de fábrica. Por ello, en el montaje hay tenerlo en cuenta para conectarlos correctamente.

