



Peugeot 307

Todos los modelos con dirección asistida electrohidráulica

La dirección asistida va muy dura después de una reparación tras un accidente.

Si en estos vehículos se observa que la dirección asistida electrohidráulica funciona incorrectamente después de una reparación tras un accidente, puede que la causante sea la unidad de control del sistema de dirección. Si en caso de accidente la unidad de control detecta que la aceleración de masas llega a 1 g. aproximadamente, cambia al modo de seguridad de accidente. De este modo se reduce la asistencia de la dirección al mínimo. Para corregir este fallo, deberá leerse la memoria de averías con un equipo de diagnóstico adecuado. Si en la memoria de averías no se encuentra almacenada ninguna avería o se borran tras una reparación, la unidad de control cambia de nuevo al modo normal mediante una reinicialización automática. De este modo queda restablecido su funcionamiento correcto.