



Peugeot 806 **Todos los modelos con motor HDI** **(DW...)**

La lámpara testigo del motor se enciende, la batería se descarga, código de avería en la memoria de averías.

Si en estos vehículos se observa que la lámpara testigo del motor se enciende, se almacena el código de avería P1641 en la unidad de control del motor o se descarga la batería, la causa puede radicar en la penetración de agua en la unidad de control del motor. El refrigerante entra en el mazo de cables a través de una fuga en el sensor de temperatura del refrigerante amarillo de 2 polos. Debido al principio de capilaridad, el refrigerante penetra en la unidad de control del motor y se produce el fallo mencionado arriba. Para corregir este defecto, deberán sustituirse el mazo de cables afectado y la unidad de control del motor. El conector amarillo del sensor de temperatura del refrigerante no se vuelve a conectar, sino que se cierra mediante un conector ciego unido al mazo del cables.