



Peugeot

Tipo 106, fabricación 01.1997-12.1998

Tipo 306, fabricación 01.1996-12.1998

Tipo 406, fabricación 01.1995-12.1998

Se enciende la lámpara testigo del airbag

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal contacto entre los conectores múltiples en el mazo de cables para los sensores del cinturón. Dichos conectores se encuentran debajo de los asientos delanteros.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Separar del mazo de cables del tensor del cinturón el conector múltiple.
- Pelar los extremos de los cables.
- Unir los extremos de los cables, utilizando uniones soldadas CWT (nº de Hella 8KW 744 888-003).
- Envolver con cinta aislante el mazo de cables y fijarlo mediante abrazaderas.
- Borrar la memoria de averías.