



Renault

Trafic

**Año de fabricación:
mayo 2006 hasta abril 2007**


El motor falla / no arranca / se sobrecalienta; funcionamiento anómalo de los faros / pilotos de marcha atrás

En algunos de los vehículos anteriormente indicados pueden producirse diversas anomalías en el control del motor o la iluminación, debido a una incorrecta fijación del mazo de cables del tablero de instrumentos.

El mazo de cables puede rozar con la columna de dirección o el protector anti impactos del transmisor del embrague. Esto puede provocar los siguientes fallos:

- Fallo del motor
- El motor no arranca
- El motor se sobrecalienta
- Los faros no funcionan correctamente
- Los pilotos de marcha atrás no funcionan correctamente

Para subsanar estos problemas, el mazo de cables debe verificarse, repararse y fijarse de nuevo. De ser necesario, debe sustituirse, lo que supone un trabajo considerable. El fabricante se ha hecho cargo del problema informando a los titulares de los vehículos afectados. Sin embargo, es

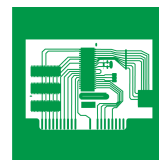

probable que, por diversas razones, no se hayan verificado y reparado todos los vehículos.