



Saab 9-3

Todos los vehículos con motores de gasolina

Fabricados en 1998 hasta VIN W2061707

Fabricados en 1999 hasta VIN X2005838

El motor no tiene potencia

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal tendido de las conexiones de tubo del filtro de carbón activo. Además, también pueden producirse las siguientes reclamaciones:

- Vibraciones durante la fase de aceleración
- Paro del motor
- Mal arranque del motor

Puede memorizarse asimismo el código de avería P0172 (mezcla demasiado rica, fila de cilindros 1).

Debido a un montaje incorrecto, los tubos pueden doblarse y provocar interrupciones del caudal. En este caso, deberá comprobarse el tendido de los tubos flexibles del sistema de filtro del carbón activo. De ser necesario, deberán tenderse de nuevo o sustituirse.

