



Saab 9-3


Cable dañado de los sensores de colisión lateral

En estos vehículos pueden producirse daños en los cables de los sensores de colisión lateral de las puertas.

Si los cables están dañados, puede averiarse el sistema de airbag. Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

- Desmontar el revestimiento y la lámina de la puerta (estanqueidad ante el agua).
- Comprobar si el mazo de cables presenta daños. En caso de daños, deberá sustituirse el mazo de cables y deberá asegurarse con un segundo clip contra posibles daños nuevos (figura).
- Si no existe ningún daño, el cable también deberá fijarse con otro clip (figura).
- Volver a montar la lámina y el revestimiento de la puerta (atención: comprobar el buen asiento y la estanqueidad de la lámina de la puerta para que no penetre agua en el habitáculo).
- Borrar la memoria de averías.

En caso de reclamación, deberán comprobarse los cables del lado del conductor y del copiloto.

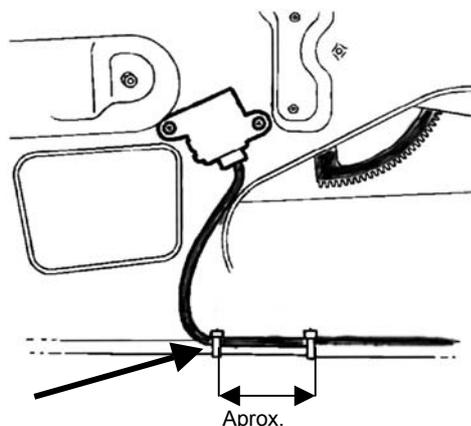

Clip adicional