



Seat Alhambra

Fabricados a partir de 1999

con motor 1,9 TDI PD y código de motor ANU

Fallo súbito del motor

En los Seat Alhambra 1,9 TDI con inyector-bomba y código de motor ANU, a veces el motor puede fallar súbitamente o bien funcionar irregularmente y con la potencia disminuida.

Al consultar la memoria de averías se obtienen los códigos 18074 y 18077, que indican un problema eléctrico en los inyectores como causa del fallo.

En este caso, lo primero que debe hacerse es comprobar las conexiones de enchufe en los inyectores.

Cerca de los mismos se encuentra la conexión de enchufe de 5 polos, en la cual alguna de las conexiones podría haber quedado suelta, en cuyo caso el problema queda resuelto volviendo a conectar correctamente la conexión en cuestión y asegurándola.

Una vez reparadas las conexiones puede borrarse la memoria de averías y encenderse el motor.

En este caso, no es necesario realizar ninguna sustitución.