



Skoda Octavia 1,8 RS, código de motor AUQ Año de fabricación 2001 -2004


Pérdida de potencia esporádica en el área de carga parcial

En un Skoda Octavia con código de motor AUQ se pudo comprobar, después de una pérdida de potencia esporádica en el área de carga parcial, que la unidad de control del motor saltaba de forma ocasional al funcionamiento de emergencia.

De la consulta de la memoria de averías se obtuvo el código de avería 17705 – *turbocompresor / válvula de mariposa – conexión flexible – pérdida de presión.*

Si después de realizar la comprobación se pueden excluir como causa las conexiones flexibles, el convertidor electroneumático de la regulación de la presión de carga suele ser a menudo la causa de la pérdida esporádica de potencia del motor.

La sustitución del convertidor y el posterior borrado de la memoria de averías conducen al resultado deseado.

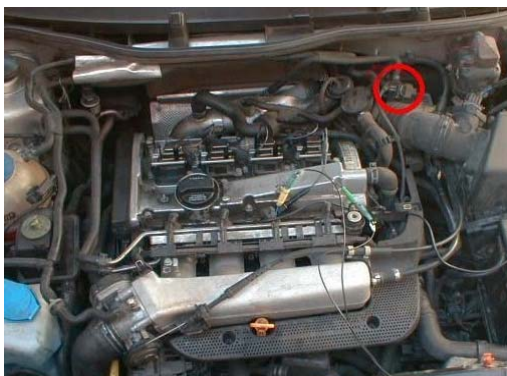

Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	25 octubre 2006	2-2
-------------------------------------	-----------------	-----

