



Toyota

Toyota RAV 4

Año de fabricación: de 2006 a 2009

Zumbador de aviso del cinturón de seguridad

Testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad

Si en este vehículo se observa que:

- con el asiento del acompañante desocupado -
- con el asiento del acompañante libre -

se activa el zumbador de aviso del cinturón de seguridad y el testigo luminoso de advertencia del cinturón de seguridad, puede deberse a una sensibilidad extrema del sensor de ocupación del asiento del acompañante.

Resolución de esta avería:

- Instalar un nuevo sensor de ocupación en el asiento del acompañante.

Recambio:

- Sensor de ocupación del asiento - Volante a la derecha
- 1 unid. nº art.: 71052-42061
- Sensor de ocupación del asiento - Volante a la izquierda
- 1 unid. nº art.: 71051-42041

