



Volvo C 70

Año de fabricación: de 1997 a 2005

Marcha del motor defectuosa

Si el cliente detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la existencia de residuos en la carcasa de la válvula de mariposa. Debido a estos residuos, la válvula de mariposa no puede cerrarse correctamente y se produce una marcha irregular del motor. En este caso debe procederse de la manera siguiente:

- Desmontar la carcasa de la válvula de mariposa.
- Limpiar la pared interior con un producto adecuado para la limpieza de residuos o incrustaciones. Asegurarse de retirar bien todos los residuos. A continuación soplar la carcasa con aire comprimido.
- Tras la limpieza, accionar manualmente la válvula de mariposa hasta el tope unas 5 veces para comprobar que funcione correctamente.
- Después, volver a montar la carcasa de la válvula de mariposa.
- Realizar un recorrido de prueba para probar las características del vehículo.