



## **Volvo**

### **Volvo V70**

### **2ª Generación: de 2000 a 2007**

### **Interferencias en la señal de la radio debido a un fallo en la bomba de combustible**

Si se detectan fallos en la recepción de señal de la radio en la banda de frecuencia AM, puede deberse a una avería en la bomba de combustible.

- Comprobar los fallos en la señal debido a la bomba de combustible.

Como medida para solucionar este problema, el fabricante del vehículo ofrece un anillo antiparasitario (nº art. 30739380).

Indicaciones de montaje:

- Liberar el conector múltiple del cableado de la bomba de combustible situado bajo el asiento trasero (a la derecha).
- Desmontar el conector múltiple (6 polos) de la placa de fijación.
- Desconectar el cable del enchufe 6 (cable amarillo) del casquillo del cableado del conector múltiple (emplear una herramienta adecuada).
- Quitar el aislamiento del cableado (aprox. 140 mm).
- Enrollar el cable amarillo tres veces alrededor del anillo antiparasitario.
- A continuación, volver a enchufar el cable amarillo al enchufe 6 del casquillo del cableado del conector múltiple.
- Volver a aislar el cableado correctamente y conectar el enchufe al cableado del conector múltiple.

