



VW Beetle

Año de fabricación 1998

Número de chasis de 3BW -000 001 a 3BW -999 999

La luz testigo del airbag permanece encendida

Si en estos vehículos se detecta que la luz testigo del airbag permanece encendida de forma permanente, la causa puede radicar en una unidad de control del airbag defectuosa o en un defecto de los sensores del airbag lateral. Debido a los sensores del airbag lateral defectuosos pueden producirse daños en la unidad de control del airbag. En la memoria de averías se almacena la siguiente entrada de error: "9 Fallo detectado – no se puede borrar – esta función se desconoce o no se puede realizar en este momento".

Para corregir este fallo, deberán sustituirse los sensores del airbag lateral y la unidad de control del airbag.