Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt Q4 / 2012 1-1

VW Golf 4 (1J) Año modelo: 2002 Todos los modelos con tablero de instrumentos Bosch RB8

El motor se apaga poco después de encenderse

En los vehículos arriba mencionados, el motor puede apagarse poco después de haberlo encendido. Puede deberse a un fallo en el funcionamiento del inmovilizador antirrobo.

Debido a los impulsos de corriente al encender el vehículo, pueden producirse fallos en el tablero de instrumentos. En este caso puede verse afectado el intercambio de datos entre el tablero de instrumentos y el inmovilizador antirrobo. Si en la memoria de averías se registran códigos como:

17978 (P1570) = unidad de control del motor, inmovilizador antirrobo bloqueados

y/c

18058 (P1650) = bus de datos, tablero de instrumentos - sin señal,

se debe a un defecto en el tablero de instrumentos. En este caso, el problema puede solucionarse sustituyendo dicho tablero de instrumentos.

Tenga en cuenta que, después de sustituir el tablero de instrumentos, el inmovilizador antirrobo debe reprogramarse de nuevo por medio de un aparato de diagnosis.

informatīv

