



## **VW Passat** **Año de fabricación 2001 (3B..)**

### **Activación esporádica de la alarma.**

Si en estos vehículos se observa que la alarma se activa esporádicamente, la causa puede radicar en la bocina de alarma. La corrosión causada por la penetración de agua en la bocina de alarma o en las conexiones eléctricas puede provocar el fallo mencionado anteriormente. Para corregir este defecto, proceda de la siguiente manera:

Leer la memoria de averías de la unidad de control de confort. Si se registra el fallo „sin comunicación con la bocina de alarma“ y en el bloque de valores de medición aparece el mensaje „Última fuente de alarma bocina de alarma“, se deberá sustituir la bocina por una nueva y comprobar si la conexión eléctrica realiza el contacto correctamente. Las bocinas de alarma nuevas presentan una mejor hermetización y se pueden reconocer por un punto amarillo.

#### Nota:

Si los fallos mencionados no se registran en la unidad de control de confort, la causa de la avería no está en la bocina de alarma.