Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 23. Mai 2005 1-1

VW Sharan Fabricados a partir de 2001 con motor turbo de 1,8 l

Varios códigos de avería almacenados en la unidad de control, la luz testigo del motor está encendida

Si en estos vehículos se detecta que la luz testigo del motor está encendida y que en la unidad de control se encuentran almacenados los siguientes códigos de avería 16645, 16648, 16651, 16654, 17833, 17525 y 17843 de forma esporádica, la causa puede radicar en el relé de la bomba de combustible. Para corregir este fallo, es preciso montar un relé de la bomba de combustible modificado. A través el número de pieza del relé, es posible saber si se trata de una versión antigua o de una versión nueva.

Número de pieza antiguo: 6NO 906 383 A Número de pieza nuevo: 6NO 906 383 B

El relé se encuentra en la ranura 21, en el soporte de relé inferior, detrás de la caja de fusibles.

