## **Boletín informativo**



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

23. Mai 2005

\_\_\_\_

## Audi A6, año de fabricación 1997 a 2003

## La lámpara testigo de la regulación del alcance luminoso se enciende esporádicamente

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una conexión del conector defectuosa. Además, quedará almacenado el error "Interrupción en el sensor de nivel/cortocircuito a masa". Este fallo puede deberse a un contacto intermitente o a un conector mal enclavado. En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Levantar (en el caso de los vehículos tipo Combi) o desmontar el asiento posterior.
- Desconectar el conector.
- Comprobar los contactos del conector y la hembrilla y, en caso necesario, doblarlos ligeramente con un pequeño destornillador para garantizar un contacto óptimo.
- Presionar el conector hasta que esté correctamente enclavado.
- Volver a bajar o montar el asiento.
- Borrar la memoria de averías.
- Conectar el encendido y la luz y comprobar si la regulación del alcance luminoso funciona correctamente.

Los modelos fabricados a partir de 2003 ya disponen de una mejor conexión del conector.

