



## **Audi** **A6 (4B...)** **Todos los modelos sin faros de xenón**

### **Se enciende la lámpara de aviso de fallo de la regulación del alcance luminoso.**

La lámpara de aviso de fallo de la regulación del alcance luminoso está integrada de serie en todos los instrumentos combinados de este modelo de vehículo. Sin embargo, sólo se conecta en los vehículos con faros de xenón. En caso de que se encienda la lámpara de aviso de fallo en vehículos sin faros de xenón, el problema radica en una conexión errónea en el instrumento combinado. Para corregir este fallo, se debe cablear el pin 32 en el conector verde del instrumento combinado con el borne 15. De este modo se desconecta permanentemente la lámpara de aviso de fallo de la regulación del alcance luminoso.