



Golf V con faros antiniebla de serie

La lámpara del control de averías se enciende tras el montaje de la luz de curvas adicional

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la falta de faros antiniebla de serie.

Si en el vehículo arriba indicado se monta la luz de curvas adicional de Hella (Dyna View® Evo2 1NO 009 436-801), será preciso desmontar los faros antiniebla existentes.

Básicamente, en el Golf V se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de iluminación al conectar el encendido. El control de fallos considerará la falta de faros antiniebla de serie como un defecto. Para evitarlo, deberán montarse dos adaptadores adicionales. Éstos simulan los dos faros antiniebla inexistentes. Estos adaptadores se encuentran disponibles con el nº de art. 9XD 165 529-801. Se incluyen instrucciones de montaje.