



Mercedes Benz Clase E (W210)

Limpieza insuficiente de los faros

Si se detecta el fallo arriba mencionado, las causas pueden ser varias:

- La bomba centrífuga no funciona.
- Tubo flexible con fugas
- Válvula obturada o defectuosa
- Tobera obturada
- Brazo telescópico dañado



En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Accionar la función de lavado. En caso de que la bomba centrífuga no funcione (ruido de funcionamiento claramente perceptible), deberá comprobarse la alimentación de corriente, así como el fusible y, en caso necesario, sustituirlos.
- Si la alimentación de corriente es correcta, comprobar la bomba y, en caso necesario, sustituirla.
- Comprobar el tendido del tubo flexible y, en caso necesario, cambiarlo, de manera que se garantice un perfecto flujo de agua. Hermetizar las fugas y/o reparar el tubo.
- Comprobar si las válvulas situadas dentro de las tuberías flexibles presentan suciedad. Eliminar las partículas extrañas y aclarar con agua el sistema.
- Comprobar si las toberas de lavado situadas al final del brazo telescópico presentan impurezas. Eliminar las partículas extrañas y aclarar con agua el sistema.
- Comprobar que el brazo telescópico funcione correctamente. En caso necesario, repararlo o sustituirlo.
- Tras la reparación, ajustar las toberas de manera que se obtenga una limpieza óptima.