



Mercedes Benz

Vito 2

Modelo : 639

Año de fabricación: a partir de 2003

Todos los modelos

Fallo en el funcionamiento:

limpiaparabrisas trasero

Sistema de limpieza de la luneta trasera

Calefacción de la luneta trasera

Si en el vehículo arriba mencionado se detectan algunos o varios de los fallos aquí nombrados, puede deberse a que el relé multifunción presenta corrosión.

Este fallo puede deberse a que ha entrado agua en el piloto trasero izquierdo. En este caso se debe comprobar el relé situado bajo el piloto y deberá sustituirse si es necesario.

A continuación hay que comprobar que el piloto sea estanco y, si no lo fuera, deberá aplicarse algún agente sellante.