



## Opel Vectra B

### **La lámpara testigo del ABS se enciende, código de avería en la unidad de control.**

Si en estos vehículos se observa que la lámpara testigo del ABS se enciende y que el código de avería 37 (circuito conmutador de la luz de freno) se almacena en la unidad de control del ABS, la causa puede radicar en una resistencia de paso en la conexión a masa para las luces de freno o en un portalámparas oxidado de la luz de freno.

Para subsanar este fallo es preciso examinar los portalámparas y medir la caída de tensión en el cable de masa desde las luces de freno hacia el punto de masa en la carrocería, con las luces de freno encendidas.

Los portalámparas oxidados deberán ser sustituidos y la mala conexión a masa deberá ser reparada. A continuación, deberá borrarse el código de avería en la unidad de control del ABS.

Boletín informativo