



Volvo

V70 hasta nº de chasis: 549452

S70 hasta nº de chasis: 571822

Humedad en los intermitentes delanteros

En estos vehículos es posible que en caso de condiciones climatológicas húmedas, puede que penetre humedad en los intermitentes delanteros. En este caso, no es preciso sustituir los intermitentes. Para subsanar este problema de forma efectiva, es suficiente con realizar una apertura de ventilación. Para ello, deberá proceder de la siguiente manera:

- Desmontar los intermitentes presionando los estribos de sujeción.
- Desenroscar el portalámparas.
- Taladrar varios orificios con un taladro de 3 mm en una longitud de 8 mm en la zona inferior trasera (véase dibujo) para obtener un agujero alargado de gran tamaño.
- **Atención: Taladrar la carcasa del intermitente con mucho cuidado, de manera que el cristal del intermitente no resulte dañado al realizar la perforación.**
- Volver a montar los intermitentes y realizar una prueba de funcionamiento.

