



Volvo S70 | V70 | C70

Los faros vibran

En los vehículos arriba mencionados, podría producirse la vibración de los faros debido a las sacudidas provocadas por los desniveles en la calzada o por las altas velocidades.

Posibles modelos afectados y números de producción:

S70 con código de fábrica 1 (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 409466 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

S70 con código de fábrica 2 (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 408556 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

S70 con código de fábrica 3 (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 422325 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

V70 con código de fábrica 2 (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 342001 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

V70 con código de fábrica 3 (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 356958 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

C70 con código de fábrica J (cifra 11 del número de chasis)
a partir del nº de producción 000339 (cifra 12 a 17 del
nº de chasis)

Para solucionar este problema, se ha de montar un soporte adicional por cada faro (plano, pos. A) que podrá adquirir en su distribuidor autorizado.

