



## VW Lupo

### La luz de carretera no se puede apagar

Si en estos vehículos se observa que la luz de carretera no se puede apagar, es posible que la causa radique en el interruptor del intermitente. A causa de fuerzas de accionamiento excesivas, los contactos de la luz de carretera en el interruptor del intermitente pueden resultar dañados. Éstos se tuercen e impiden que la luz de carretera se desconecte.

En caso de reclamación, deberá sustituirse el interruptor del intermitente.

En los vehículos fabricados a partir de septiembre de 1999, ya se utilizan interruptores del intermitente modificados en la producción.

Boletín informativo