



ALFA ROMEO Spider avec moteur 2,0 l

Le moteur a un fonctionnement irrégulier et/ou a des ratés à l'allumage.

Problème :

Le moteur a un fonctionnement irrégulier et/ou a des ratés à l'allumage.

Cause :


L'endommagement d'un câble relié à la bobine d'allumage peut être en cause. Dans ce cas, le câble d'alimentation de la bobine d'allumage est coincé par le capot en plastique et endommagé.

Résolution du problème :

Réparer le câble endommagé. Pour éviter tout nouvel endommagement, placer le câble de telle façon qu'il ne se coince plus. Ebarber éventuellement le capot en plastique.



Capot

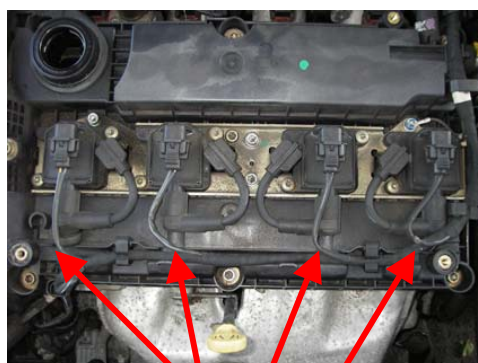

Alimentation en tension



Câble endommagé