



## **BMW E 36**

### **Tous modèles Compact et Touring**

#### **Mauvaise indication sur l'étiquette dans la boîte à fusibles.**

##### **Problème :**

Mauvaise indication d'une intensité pour le fusible n°3 (lave-projecteurs, essuie-glace de la lunette AR) sur l'étiquette collée dans la boîte à fusibles. Un fusible de 30 A est ici nécessaire, alors que l'étiquette annonce un fusible de 15 A seulement. Si un fusible de 15 A est installé, il atteint sa limite de fonctionnement, lorsque tous les consommateurs sont activés, et peut éventuellement sauter.

##### **Résolution du problème :**

Remettre en place un fusible de 30 A et corriger l'indication concernant le fusible n°3 sur l'étiquette de la boîte à fusibles à l'aide d'un feutre résistant à l'eau.