



## **BMW Série 5 (E39) Tous les modèles jusqu'au 01/11/2002**

### **Manque de puissance**

#### **Problème :**

Manque de puissance. Différents codes défaut sont enregistrés et le voyant de contrôle moteur s'allume. On constate également des ratés à l'allumage.

#### **Cause :**

Des bobines d'allumage défectueuses peuvent être en cause.

#### **Résolution du problème:**

Contrôler les bobines d'allumage.

Contrôler la date de fabrication de ces bobines si elles sont de marque Bremi.

La date de fabrication se trouve sur la tête de bobine.

Les quatre derniers chiffres donnent la date de fabrication (cf. illustration).

Changer les bobines fabriquées avant la semaine 42 de l'année 2002.

