



BMW **tous modèles avec toit ouvrant** **de 1994 à 2004**

Dysfonctionnement de la fonction impulsionnelle du toit ouvrant entrebâillant et coulissant.

Problème :

La fonction impulsionnelle du toit ouvrant entrebâillant et coulissant ne fonctionne pas.

Cause :

Une coupure de l'alimentation, par exemple après le débranchement et le rebranchement de la batterie, peut être en cause.

Résolution du problème :

Reprogrammer la fonction impulsionnelle. Pour cela, procéder comme suit :

- Mettre le contact
- Actionner et maintenir le commutateur du toit ouvrant dans le sens "coulisser ou entrebâiller".
- Une fois la position finale atteinte, maintenir le commutateur enfoncé pendant 20 secondes supplémentaires.
- Lorsque la programmation a été correctement effectuée, ceci est confirmé par une légère remontée du toit ouvrant.