



## **DAEWOO** **Matiz (KLYA)** **De 2000 à 2001**

### **Dysfonctionnements générés par un faisceau de calculateur moteur défectueux**

**Problème :**

Dysfonctionnements générés par un faisceau de calculateur moteur défectueux.

**Cause :**

Un faisceau usé entre le calculateur moteur et le compartiment moteur peut être responsable de divers défauts.

**Résolution du problème :**

Vérifier tout d'abord le faisceau situé au-dessous de la vanne EGR.

Dans cette zone, il se peut que le faisceau soit en contact avec la vis d'un collier de fixation et qu'il soit usé. Dans ce cas, remplacer le faisceau et le poser de manière à exclure tout contact avec d'autres composants.

Le cas échéant, tordre pour cela le collier de fixation.