



DAEWOO Nubira J100|J150


Le feu AR de brouillard s'allume de manière intempestive

Problème :

Le feu de brouillard peut s'allumer de manière intempestive bien qu'il ne soit pas activé.

Résolution du problème :

L'intégration de deux diodes supplémentaires (schéma électrique, pos. A) au niveau des cheminements de câbles blanc et jaune (schéma électrique, broche 15 et E) à proximité du relais du feu AR de brouillard (pos. B) peut permettre de remédier à ce problème. Lors du soudage des diodes (disponibles chez les concessionnaires Daewoo), il faut impérativement respecter le sens (flèche dans le sens du passage du courant). Une gaine thermorétractable doit être utilisée pour l'isolation.

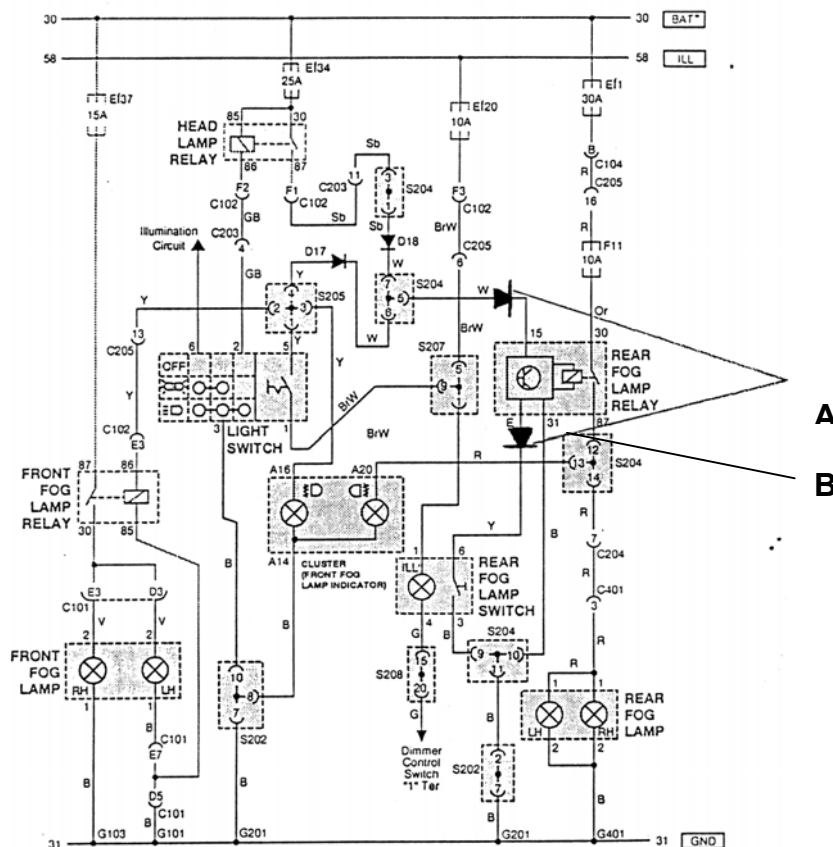

Info Véhicule