



FORD Escort avec airbag et prétensionneur du 01/02/1995 au 01/01/1997

Le voyant airbag clignote

Problème :

Clignotement du voyant airbag.

Cause :

Une résistance trop élevée dans le connecteur entre le faisceau airbag / prétensionneur et le faisceau principal peut être en cause.

Résolution du problème :

Souder un nouveau connecteur.

Procéder comme suit :

- Débrancher la batterie et attendre au moins deux minutes avant de poursuivre la procédure.
- Sur les véhicules produits à partir du 01.08.1996, le connecteur jaune correspondant est monté côté conducteur. Sur les modèles plus anciens, le connecteur est monté côté passager en haut, à côté du calculateur moteur.
- Déposer le garnissage latéral de l'espace pieds AV.
- Dégager le connecteur jaune. Défaire la connexion.
- Desserrer l'attache de manière à pouvoir souder le nouveau connecteur sur le faisceau.
- Enlever la gaine du faisceau et découper les câbles à la bonne dimension. Le faisceau avec le nouveau connecteur doit être de la même longueur qu'avec l'ancien connecteur !
- Dénuder les extrémités de câbles.
- Raccorder les câbles du nouveau connecteur au faisceau à l'aide de manchons de soudage CWT (référence Hella 8KW 744 888-003). Veiller à l'affectation correcte des voies (couleur de câbles).
- Assembler le connecteur et le fixer à nouveau avec des attaches. Remonter les autres composants dans l'ordre



Service Partner



-
- inverse.
- Effacer les défauts de la mémoire.