



FORD Explorer, années modèle 1993-1994

Fonctionnement irrégulier du moteur

Problème

Fonctionnement irrégulier du moteur.

Cause

Un connecteur débranché sur le calculateur d'allumage peut être en cause. De l'humidité peut ainsi s'infiltrer à l'intérieur du connecteur.

Résolution du problème

Il existe un kit de réparation contenant un nouveau clip de connecteur ainsi qu'un joint spécifique en silicone. Le nouveau clip empêche le débranchement du connecteur, et le joint le protège contre l'infiltration d'humidité.

Procéder comme suit :

- couper le contact
- Débrancher le connecteur (1) du calculateur d'allumage.
- Retirer le joint en mousse (2, de couleur orange clair) du connecteur.
- Mettre en place le nouveau joint (3) dans le connecteur. Bien plaquer le joint.
- Enclipser le nouveau clip (4) sur l'ergot de maintien du calculateur d'allumage (5).
- Brancher le connecteur sur le calculateur d'allumage.

