



FORD Fiesta et Focus avec moteur diesel 1.8l du 10/2001 au 01/2002

FORD Focus avec moteur TDCI du 10/2001 au 01/2002

Tous modèles avec climatisation

Bruits provenant de la courroie d'accessoires.

Problème :

La courroie d'accessoires fait du bruit, notamment lors des démarrages à froid.

Cause :

Cela peut être dû à un mauvais alignement du support du compresseur de climatisation, en raison des tolérances des trous de fixation au niveau du support et du compresseur.

Ceci a également pour effet que la courroie d'accessoires n'est pas alignée correctement.

Résolution du problème :

Réaligner le support.

Pour ce faire, procéder comme suit :

- Déposer la partie inférieure de l'habillage du moteur
- Déposer le carter de la courroie d'accessoires
- Détendre la courroie d'accessoires puis la déposer
- Déposer le compresseur de climatisation (4 vis).
IMPORTANT : ne pas détacher les tuyaux de réfrigérant
- Attacher le compresseur sur le côté
- Desserrer les 4 vis du support et pousser celui-ci jusqu'à la butée en direction de la poulie
- Resserrer les vis (couple de serrage : 23 Nm)
- Pour la repose, procéder en sens inverse
- Contrôler le fonctionnement et les bruits éventuels

Remarque :

Il est préconisé de remplacer la courroie d'accessoires.