



FORD Mondeo 2001 avec motorisation 2,5L Duratec ou 2,0L Di/TDCi

Eclairage instable des projecteurs, le GMV fonctionne constamment sur le niveau II

Problème :

Eclairage instable des projecteurs et fonctionnement constant du GMV en deuxième vitesse.

Cause :

Une résistance défectueuse du GMV peut être en cause. En raison de la grande consommation de courant du moteur de GMV, les projecteurs fonctionnent de manière instable.

Résolution du problème :

Monter une nouvelle résistance et un nouveau faisceau avec connecteur. Si la résistance fondue a endommagé la fixation (du GMV et de la résistance), celle-ci doit être remplacée. Pour cela, procéder comme suit :

- Démontez la résistance, contrôlez l'état de la fixation. Si la fixation est endommagée, elle doit être remplacée.
- Retirez les contacts enfichables de la résistance
- Coupez les contacts enfichables, dénudez les extrémités du câble et brasez un nouveau faisceau avec connecteur. Isoler le point de brasage et protéger contre l'humidité avec une gaine thermorétractable.
- Montez la résistance, branchez le connecteur. Posez le câble de manière à ce qu'il ne frotte sur aucun composant / support.

Effectuer un contrôle fonctionnel.