



Ford

Transit

Année modèle : 2000

Moteur : 2,4 litres diesel

Erreur de fonctionnement des clignotants

Une erreur de fonctionnement des clignotants peut survenir pour les véhicules mentionnés ci-dessus. Si la fréquence de clignotement devait être en dehors de la consigne (60-120 fois par minutes), un relais de clignotement défectueux ou mal programmé entre en ligne de compte comme cause possible.

Avant une nouvelle programmation et avant l'échange du relais de clignotement, les feux doivent être vérifiés en cas de défectuosité, de faux contacts et avoir le nombre de watts exact.

Le relais peut être reprogrammé comme suit :

- Couper le contact
- Retirer le fusible n°27 (50 A) du boîtier de fusibles situé dans le compartiment moteur
- Attendre 40 secondes
- Remettre le fusible en place
- Mettre le contact
- Actionner le clignotant gauche et l'allumer au moins 3 fois
- Actionner le clignotant droit et l'allumer au moins 3 fois
- Réaliser un contrôle de fonctionnement
- Remplacer le relais