



FORD Transit avec porte arrière à deux battants – modèle 2000

Panne du système de dégivrage de la lunette AR et/ou de la condamnation centralisée.

Problème :

Panne du système de dégivrage de la lunette arrière et/ou de la condamnation centralisée

Cause :

Un faisceau de câbles endommagé de la porte AR peut être en cause.

Résolution du problème :

Monter un nouveau faisceau de câbles et renforcer le passage de câbles. Pour cela, procéder de la manière suivante :

- Démontez la garniture de la porte arrière et détachez la feuille d'étanchéité supérieure.
- Selon l'équipement, débranchez les connecteurs de la lunette AR chauffante, de la condamnation centralisée et du troisième feu de stop.
- Démontez le feu AR. Derrière le feu AR se trouvent les connecteurs du faisceau de câbles allant vers la porte arrière : ils doivent être débranchés.
- Enlever la gaine en caoutchouc (voir figure) et déclipser le passage de câbles de la porte et du montant D.
- Extraire le faisceau de câbles.
- Introduire un nouveau faisceau de câbles et remonter tous les composants dans l'ordre inverse.
- Contrôler le fonctionnement de tous les systèmes.

