



INFO VÉHICULE

CITROËN C1

Année modèle : à compter de 2007

Moteur : Essence 1.0l (CFA)

Pas de démarrage moteur possible.

Un fusible défectueux est à l'origine des réclamations concernant un défaut de démarrage moteur sur ces véhicules.

Ce fusible (référéne pièce d'origine : 6500FJ) est situé dans le fond du boîtier à fusibles dans le compartiment moteur (ce fusible n'est pas indiqué sur tous les schémas électriques).

Si le fusible a fondu, le véhicule se retrouve totalement sans courant ou le courant ne peut pas parvenir de la batterie jusqu'au circuit d'électricité centrale. Même la lecture de la mémoire d'erreurs devient impossible.

Il faut changer le fusible, vérifier la batterie/ la recharger, ou la remplacer si nécessaire, puis effacer les codes erreurs enregistrés.

Remarque :

Les mesures en amont, telles que les essais de démarrage par batterie auxiliaire ou le remplacement de la batterie (sans contrôle) q sont totalement inutiles dans ce cas.