



HONDA Accord Coupé De 1999 à 2000 Tous modèles

Le voyant de l'antidémarrage clignote

Problème :

Le voyant de l'antidémarrage clignote. En outre, le démarreur peut certes tourner lorsqu'on essaie de démarrer, mais le moteur ne démarre pas.

Cause :

Une bobine réceptrice défectueuse au niveau de la serrure de contact d'allumage peut être en cause.

Résolution du problème :

Contrôler la liaison câblée entre :

- la borne 3 calculateur WFS et
la borne A13 calculateur moteur
- et
- la borne 2 calculateur WFS et
la borne A 25 calculateur moteur

pour détecter tout court-circuit et/ou défaut à la masse et toute coupure. Si aucun défaut n'est constaté, contrôler la bobine réceptrice et la remplacer le cas échéant.