



HYUNDAI Atos 1.0 I **Code moteur G4HC** **Tous véhicules jusqu'en décembre 99**

Le moteur a un fonctionnement irrégulier

Problème :

Le moteur a un fonctionnement irrégulier.

Autres problèmes possibles :


- pas de puissance moteur
- accélération retardée
- le moteur cale en roulage

Cause :

Un faisceau de câbles défectueux peut être en cause.

Résolution du problème :

Contrôler l'endommagement du faisceau de câbles et des contacts et connexions enfichables du capteur de pression d'admission, du distributeur d'allumage et du contacteur de papillon et procéder à une remise en état le cas échéant. Veiller également à ce que les câbles soient posés de façon à ce qu'aucune contrainte de traction n'apparaisse sur les connexions enfichables, par exemple en raison des vibrations du moteur.

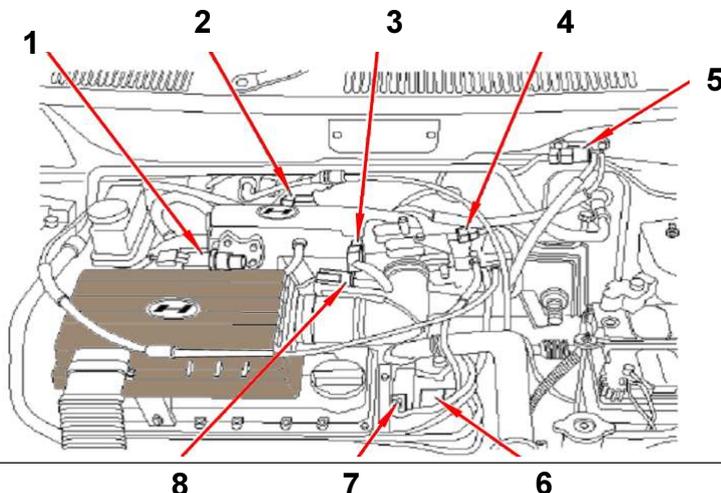

- 1 Actionneur de ralenti
- 2 Capteur de pression d'admission
- 3 Contacteur de papillon
- 4 Fiche point d'allumage
- 5 Vanne de régénération des vapeurs de carburant
- 6 Distributeur d'allumage
- 7 Capteur d'arbre à cames
- 8 Régulateur de pression de carburant

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

18 juillet 2007

2-2

