



LAND ROVER Defender 90/110/130 de 1999 à 2004 avec moteur 2.5L TD5

Manque de puissance

Problème :

Manque de puissance

Cause :

Un défaut d'étanchéité du connecteur (cf. illustration) entre le faisceau de câbles moteur et le faisceau de câbles des injecteurs peut en être la cause. Autres conséquences de ce défaut : ratés à l'allumage, le moteur ne démarre pas, le témoin moteur s'allume.

Résolution du problème :

- Débrancher le connecteur et rechercher les impuretés.
- Bien nettoyer les contacts (traces d'huile, etc.) avec un produit nettoyant adapté.
- Si les contacts ont été fortement corrodés par de l'eau, remplacer le faisceau de câbles des injecteurs et celui du moteur.
- Raccorder soigneusement les fiches du connecteur.

