



MERCEDES BENZ Classe M (W163) type 163.de A à 145273 type 163.de X à 708319


Le témoin SRS s'allume.

Problème :

Allumage du témoin SRS.

Cause :

Un mauvais contact dû à un branchement défectueux des connecteurs au niveau de l'airbag latéral (voir figure) peut être en cause. Ceci peut également provoquer l'enregistrement des codes défaut suivants :

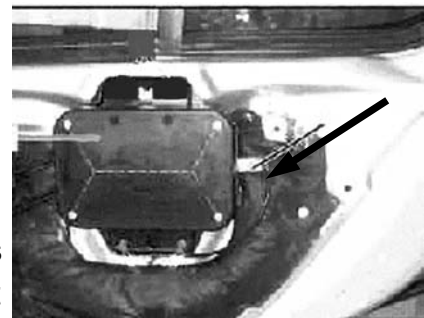

- B 1867 (pastille d'amorçage, airbag AV gauche).
- B 1869 (pastille d'amorçage, airbag AR gauche).
- B 1871 (pastille d'amorçage, airbag AV droit).
- B 1873 (pastille d'amorçage, airbag AR droit).

Dans ce cas procéder comme suit :

- Effacer les codes défaut à l'aide d'un testeur de diagnostic.
- Déposer l'habillage de porte latéral.
- Sur le testeur de diagnostic sélectionner le menu « Valeurs de mesure/Paramètres ».
- Sélectionner le sous-point « Airbag/Circuit d'allumage ».
- Secouer les connexions et observer en même temps les valeurs fournies par le testeur de diagnostic.
- Si les valeurs affichées sont différentes, remplacer le système de branchement des connecteurs.